



162412050352

监测报告

报告编号: HB60220001077

项目名称: 贵州轮胎股份有限公司（扎佐厂区）2021 年
第一季度废气监测

委托单位: 贵州轮胎股份有限公司


监测类别: 委托监测

报告日期: 二〇二一年二月四日

贵州博联检测技术股份有限公司



报 告 说 明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、章、骑缝章无效；
2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；
3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；
4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；
5. 部分提供或部分复制本报告无效；
6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请；
7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。
8. 报告中标注“★”的检测项目，表示地址 1 实验室出具的检测数据，未标注“★”的检测项目表示地址 2 实验室出具的检测数据。

贵州博联检测技术股份有限公司

地 址 1: 贵州省贵阳市高新技术产业开发区湖滨路 111 号

地 址 2: 贵州省贵阳市白云区沙文生态科技产业园高跨路 555 号

客服专线: 4008-524-555

电 话: 0851-85605511

邮 编: 550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司（扎佐厂区）

2021 年第一季度废气监测

委托单位：贵州轮胎股份有限公司


承担单位：贵州博联检测技术股份有限公司


法人代表：孙剑

项目负责人：

报告编写人：

参加人员：蒲思友、缪顺成、李愿、李凯

报告审核人：

报告签发人：

报告签发日期：2021.2.8



目 录

1.监测任务.....	1
2.监测依据.....	1
3.监测布点、监测频次及监测项目.....	1
4.监测方法及监测使用仪器.....	2
5.质量控制与质量保证.....	3
5.1 生产工况.....	3
5.2 废气监测质量控制.....	3
6.监测结果.....	3
附图一： 监测基本情况照片.....	6

1.监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州博联检测技术股份有限公司于 2021 年 01 月 27 日对贵州轮胎股份有限公司（位于修文县扎佐镇）的厂界废气情况进行委托监测，根据监测结果，编制本监测报告。

2.监测依据

- 2.1 《环境监测技术规范》；
- 2.2 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993）；
- 2.3 《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）。

3.监测布点、监测频次及监测项目

废气监测布点、监测时间及频次、监测项目见表 3-1，见图 3-1 所示。

表 3-1 废气监测布点、监测时间及频次、监测项目

监测布点	监测项目	监测时间及频次
在厂界四周分别设置一个监控点	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、总悬浮颗粒物（TSP）	2021 年 01 月 27 日， 3 次/天，监测 1 天
	二硫化碳、臭气浓度	2021 年 01 月 27 日， 4 次/天，监测 1 天

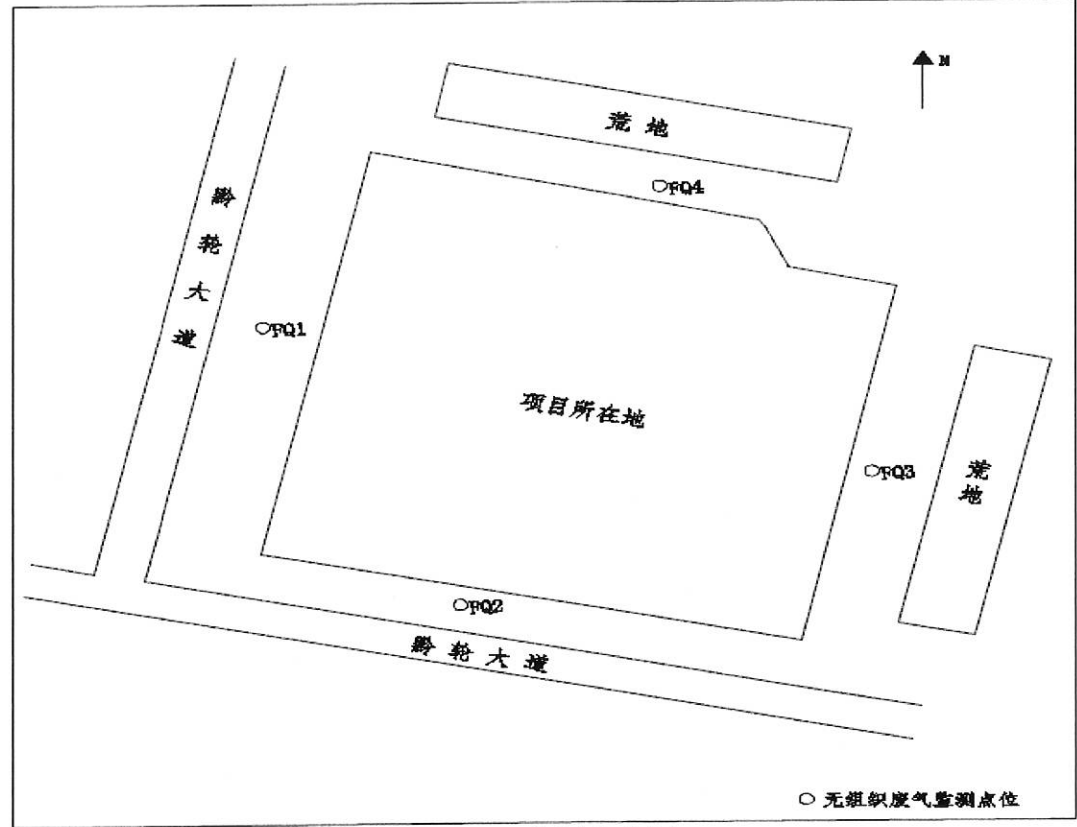


图3-1 监测布点图

4.监测方法及监测使用仪器

监测分析方法及方法检出限见表 4-1，主要使用仪器见表 4-2。

表 4-1 监测分析方法

类别	监测项目	采样/监测方法	引用标准	方法检出限/最低检出浓度/检测限
废气	废气采样	大气污染物无组织排放监测技术导则	HJ/T 55-2000	/
		空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	/
	臭气浓度	三点比较式臭袋法	GB/T 14675-1993	10（无量纲）
	二硫化碳	二乙胺分光光度法	GB/T 14680-1993	0.03mg/m ³
	甲苯	活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法	HJ 584-2010	1.5×10 ⁻³ mg/m ³
	二甲苯			
	非甲烷总烃	直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	0.07mg/m ³
	TSP	重量法	GB/T 15432-1995	0.001mg/m ³

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	环境空气颗粒物综合采样器	ZR-3922 型	ZC-0401-0183 ZC-0401-0204
2	电子天平（1/100000）	CPA225D 型	ZC-0403-0003
3	全自动智能型恒温恒湿培养箱	HWS-250B 型	ZC-0499-0026
4	紫外可见分光光度计	T6 新世纪型	ZC-0403-0071
5	真空箱气袋采样器	/	ZC-0401-0239
6	空气/智能 TSP 综合采样器	崂应 2050 型	ZC-0401-0270 ZC-0401-0249
7	气相色谱仪	Agilent 6890N 型	ZC-0403-0059
8	气相色谱仪	GC 9790II 型	ZC-0403-0020

5. 质量控制与质量保证

本次监测均严格按照《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，实施全程序质量控制。技术服务人员经考核并持有上岗证，对监测结果的准确性或有效性有显著影响或计量溯源性有要求的仪器设备，经检定/校准合格并在有效期内使用，所有监测数据严格实行三级审核制度。

5.1 生产工况

在委托监测期间，贵州轮胎股份有限公司正常运行。

5.2 废气监测质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准和技术要求，监测前按规定对废气测试仪进行现场气密性检查，采样和分析过程严格按照《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》（GB/T 14675-1993）和《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）进行。

6. 监测结果

废气监测结果见表 6-1 和表 6-2。

表 6-1 废气监测结果

监测项目	监测点位	采样日期	监测结果			
			第一次 (A1)	第二次 (A2)	第三次 (A3)	最大值
甲苯 (mg/m ³)	厂界西北面 FQ ₁ (DA001)	2021 年 01 月 27 日	ND	ND	ND	ND
	厂界西南面 FQ ₂ (DA002)		ND	ND	ND	
	厂界东南面 FQ ₃ (DA003)		ND	ND	ND	
	厂界东北面 FQ ₄ (DA004)		ND	ND	ND	
二甲苯 (mg/m ³)	厂界西北面 FQ ₁ (DA001)		ND	ND	ND	ND
	厂界西南面 FQ ₂ (DA002)		ND	ND	ND	
	厂界东南面 FQ ₃ (DA003)		ND	ND	ND	
	厂界东北面 FQ ₄ (DA004)		ND	ND	ND	
非甲烷总 烃 (mg/m ³)	厂界西北面 FQ ₁ (DA001)		1.25	1.44	1.37	1.44
	厂界西南面 FQ ₂ (DA002)		0.43	0.42	1.41	
	厂界东南面 FQ ₃ (DA003)		0.67	0.62	0.54	
	厂界东北面 FQ ₄ (DA004)		0.39	0.46	0.38	
TSP (mg/m ³)	厂界西北面 FQ ₁ (DA001)		0.115	0.117	0.112	0.117
	厂界西南面 FQ ₂ (DA002)		0.096	0.102	0.103	
	厂界东南面 FQ ₃ (DA003)		0.080	0.082	0.085	
	厂界东北面 FQ ₄ (DA004)		0.087	0.087	0.080	
备注	“ND”表示监测结果低于方法检出限。					

表 6-2 废气监测结果


监测项目	监测点位	采样日期	监测结果				最大值
			第一次 (A1)	第二次 (A2)	第三次 (A3)	第四次 (A4)	
臭气浓度 (无量纲)	厂界西北面 FQ ₁ (DA001)	2021 年 01 月 27 日	<10	<10	<10	<10	<10
	厂界西南面 FQ ₂ (DA002)		<10	<10	<10	<10	
	厂界东南面 FQ ₃ (DA003)		<10	<10	<10	<10	
	厂界东北面 FQ ₄ (DA004)		<10	<10	<10	<10	
二硫化碳 (mg/m ³)	厂界西北面 FQ ₁ (DA001)	2021 年 01 月 27 日	0.20	0.16	0.12	0.13	0.55
	厂界西南面 FQ ₂ (DA002)		0.23	0.35	0.30	0.28	
	厂界东南面 FQ ₃ (DA003)		0.41	0.50	0.42	0.55	
	厂界东北面 FQ ₄ (DA004)		0.13	0.18	0.23	0.13	



附图一: 监测基本情况照片



项目门头

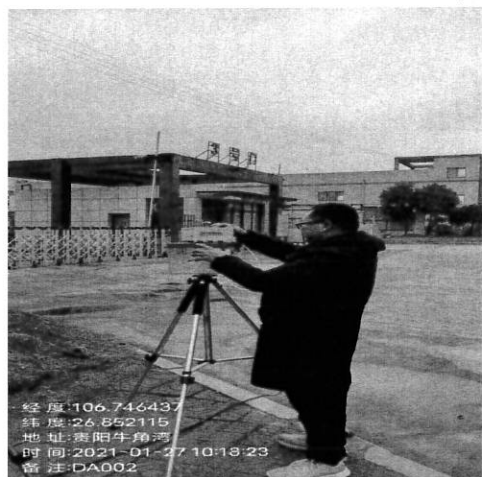

废气采样



废气采样

报告完