



222400141868

监测报告

报告编号: HB60222000360

项目名称: 贵州轮胎股份有限公司 2022 年第四季度
废气监测 (炼胶 A 区)

委托单位: 贵州轮胎股份有限公司


监测类别: 委托监测



贵州博联检测技术股份有限公司



报告说明

1. 报告未加盖本公司检验检测专用章、章、骑缝章无效；
2. 报告内容需齐全清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效；
3. 由委托方自行采集的样品，仅对送检样品的测试数据负责，不对样品来源负责，对检测结果不作评价；
4. 复制本报告需本公司批准，且需加盖本公司检验检测专用章，否则无效；
5. 部分提供或部分复制本报告无效；
6. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十五日内向本公司提出书面申请；
7. 未经本公司书面同意，本报告及数据不得用于商业广告使用，违者必究。

贵州博联检测技术股份有限公司

地 址：贵州省贵阳市高新区沙文生态科技产业园高跨路 555 号

客服专线：4008-524-555

电 话：0851-85605511


邮 编：550014

项目名称：贵州轮胎股份有限公司 2022 年
第四季度废气监测（炼胶 A 区）

委托单位：贵州轮胎股份有限公司


承担单位：贵州博联检测技术股份有限公司

法人代表：孙剑

报告编写人：

参加人员：罗靖、梁淼、张明、缪顺成、杨涛、王家彬、冯毓生、汪丽

报告审核人：张琼香

报告签发人：

报告签发日期：2022 年 11 月 22 日



目 录

1.监测任务	1
2.监测依据	1
3.监测布点、监测频次及监测项目	1
4.监测分析方法及使用仪器	1
5.质量保证与质量控制	2
5.1 生产工况	3
5.2 废气监测质量控制	3
6.监测结果	3
附图：监测基本情况照片	5

1. 监测任务

受贵州轮胎股份有限公司的委托，贵州博联检测技术股份有限公司于2022年10月08日、11月14日对贵州轮胎股份有限公司（位于贵阳市修文县扎佐镇）的废气排放情况进行委托监测，根据监测结果，编制本监测报告。

2. 监测依据

- 2.1 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）；
 2.2 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）；
 2.3 《恶臭污染环境监测技术规范》（HJ 905-2017）。

3. 监测布点、监测频次及监测项目

废气监测布点、监测时间及频次、监测项目见表3-1所示。

表3-1 废气监测布点、监测时间及频次、监测项目

监测布点	监测项目	监测时间及频次
RTO处理系统 后烟道	低浓度颗粒物、二氧化硫（SO ₂ ）、 氮氧化物（NO _x ）	2022年10月08日， 3次/天，监测1天
	臭气浓度、二硫化碳	2022年10月08日， 4次/天，监测1天
	非甲烷总烃	2022年11月14日， 3次/天，监测1天
1#等离子系统 处理后烟道	非甲烷总烃	2022年10月08日， 3次/天，监测1天
	臭气浓度、二硫化碳	2022年10月08日， 4次/天，监测1天
2#等离子系统 处理后烟道	非甲烷总烃	2022年11月14日， 3次/天，监测1天
	臭气浓度、二硫化碳	2022年10月08日， 4次/天，监测1天

4. 监测分析方法及使用仪器

监测分析方法见表 4-1, 主要使用仪器见表 4-2。

表 4-1 监测分析方法及检出限

类别	监测项目	采样/监测依据及方法	方法检出限
废气	采样	《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996)	/
	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》(HJ 38-2017)	0.07mg/m ³
	低浓度颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836-2017)	1.0mg/m ³
	二氧化硫	《空气质量 二氧化硫的测定 二乙胺分光光度法》(GB/T 14680-1993)	0.03mg/m ³
	臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》(GB/T 14675-1993)	/
	二氧化氮	《固定污染源废气 二氧化氮的测定 定电位电解法》(HJ 57-2017)	3mg/m ³
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》(HJ 693-2014)	3mg/m ³

表 4-2 主要使用仪器

序号	仪器名称	型号/规格	仪器编号
1	气相色谱仪	GC 9790II 型	ZC-0403-0020
2	电子天平 (1/100000)	CPA225D 型	ZC-0403-0003
3	电热鼓风干燥箱	DHG-9240A 型	ZC-0403-0060
4	自动烟尘烟气综合测试仪	ZR-3260 型	ZC-0401-0019 ZC-0401-0024 ZC-0401-0023
5	真空箱气袋采样器	/	ZC-0401-0248 ZC-0401-0247 ZC-0401-0311 ZC-0401-0312
6	智能四路空气采样器	崂应 2020S 型	ZC-0401-0267 ZC-0401-0192
7	全自动智能型恒温恒湿培养箱	HWS-250B 型	ZC-0499-0026
8	紫外可见分光光度计	T6 新世纪型	ZC-0403-0071
9	个体采样器	EM-300 型	ZC-0401-0108

5.质量保证与质量控制

本次监测均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及贵州博联检测技术股份有限公司《质量手册》、《程序文件》中有关规定执行，实施全程序质量控制。技术服务人员经考核并持有上岗证，对监测结果的准确性或有效性有显著影响或计量溯源性有要求的仪器设备，经检定/校准合格并在有效期内使用，所有监测数据严格实行三级审核制度。

5.1 生产工况

在委托监测期间，贵州轮胎股份有限公司正常生产，各环保设施正常运行。

5.2 废气监测质量控制

废气监测仪器均符合国家有关标准和技术要求，监测前按规定对废气测试仪进行现场气密性检查，采样过程严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T 16157-1996）进行。

6.监测结果

废气监测结果见表 6-1 至表 6-3 所示。

表 6-1 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 10 月 08 日		监测点位	2#等离子系统处理后烟道		
排气筒高度	25m		监测时运行工况	正常运行		
净化设备名称	等离子系统		有效截面积	8.0425m ²		
监测项目	监测结果					
	第一次 (DA001A1)	第二次 (DA001A2)	第三次 (DA001A3)	第四次 (DA001A4)	平均值/ 最大值	排放速率 (kg/h)
烟温 (°C)	23.4	23.8	23.4	23.5	23.5	/
流速 (m/s)	5.7	5.7	5.7	5.8	5.7	/
标干流量 (m ³ /h)	127505	127337	127507	129921	128068	/
二硫化碳 (mg/m ³)	0.09	0.15	0.09	0.15	0.15	0.019
臭气浓度 (无量纲)	309	416	309	229	416	/

表 6-2 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 11 月 14 日		监测点位	2#等离子系统处理后烟道	
排气筒高度	25m		监测时运行工况	正常运行	
净化设备名称	等离子系统		有效截面积	8.0425m ²	
监测项目	监测结果				
	第一次 (DA010A1)	第二次 (DA010A2)	第三次 (DA010A3)	平均值	排放速率 (kg/h)
烟温 (°C)	28.8	28.6	28.9	28.8	/
流速 (m/s)	7.4	7.2	7.3	7.3	/
标干流量 (m ³ /h)	163369	158841	161097	161102	/
非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.47	1.53	1.62	1.54	0.25
备注	表中监测结果引用项目 HB60222006301 中数据。				

表 6-3 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 10 月 08 日		监测点位	RTO 处理系统后烟道		
排气筒高度	25m		监测时运行工况	正常运行		
净化设备名称	布袋除尘、沸石转轮、RTO 蓄热燃烧系统		有效截面积	3.4900m ²		
监测项目	监测结果					
	第一次 (DA002A1)	第二次 (DA002A2)	第三次 (DA002A3)	第四次 (DA002A4)	平均值/ 最大值	排放速率 (kg/h)
烟温 (°C)	31.4	31.8	31.5	31.4	31.5	/
流速 (m/s)	10.2	10.2	10.2	9.9	10.1	/
标干流量 (m ³ /h)	97038	96842	96961	94156	96249	/
低浓度颗粒物 (mg/m ³)	1.4	1.3	1.3	/	1.3	0.13
二硫化碳 (mg/m ³)	0.04	0.04	0.20	0.26	0.26	0.024
臭气浓度 (无量纲)	229	309	309	229	309	/
二氧化硫 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	ND	/
氮氧化物 (mg/m ³)	ND	ND	ND	ND	ND	/
备注	1、表中低浓度颗粒物监测结果引用项目 HB60222000372 中数据； 2、监测结果低于方法检出限的以“ND”表示。					

表 6-4 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 11 月 14 日		监测点位	RTO 处理系统后烟道	
排气筒高度	25m		监测时运行工况	正常运行	
净化设备名称	布袋除尘、沸石转轮、RTO 蓄热燃烧系统		有效截面积	3.4900m ²	
监测项目	监测结果				
	第一次 (DA012A1)	第二次 (DA012A2)	第三次 (DA012A3)	平均值	排放速率 (kg/h)
烟温 (°C)	27.8	28.1	27.4	27.8	/
流速 (m/s)	9.1	8.6	8.7	8.8	/
标干流量 (m ³ /h)	87334	82458	83512	84435	/
非甲烷总烃 (mg/m ³)	1.72	2.07	2.01	1.93	0.16
备注	表中监测结果引用项目 HB60222006301 中数据				

表 6-5 有组织废气监测结果

监测日期	2022 年 10 月 08 日		监测点位	1#等离子系统处理后烟道		
排气筒高度	25m		监测时运行工况	正常运行		
净化设备名称	等离子系统		有效截面积	8.0425m ²		
监测项目	监测结果					
	第一次 (DA003A1)	第二次 (DA003A2)	第三次 (DA003A3)	第四次 (DA003A4)	平均值/ 最大值	排放速率 (kg/h)
烟温 (°C)	24.1	23.8	23.8	24.0	23.9	/
流速 (m/s)	6.8	6.6	6.5	6.5	6.6	/
标干流量 (m ³ /h)	152289	147740	145728	145627	147846	/
非甲烷总烃 (mg/m ³)	3.43	3.80	2.06	/	3.10	0.46
二硫化碳 (mg/m ³)	0.09	0.15	0.25	0.09	0.25	0.036
臭气浓度 (无量纲)	309	309	416	309	416	/

附图：监测基本情况照片



项目门头



废气监测




废气监测



废气监测



废气监测

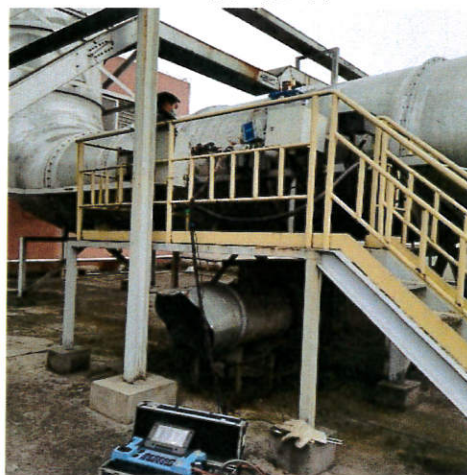

废气监测

报告完

监测结果参考结论

报告名称	贵州轮胎股份有限公司 2022 年第四季度废气监测（炼胶 A 区）			
报告编号	HB60222000360			
参考结论				
类别	参考标准	监测项目	标准限值	结论
有组织废气 (RTO 处理系统后烟道、1#等离子系统处理后烟道、2#等离子系统处理后烟道)	《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表 5 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置标准	非甲烷总烃	10mg/m ³	经监测，该项目 RTO 处理系统后烟道、1#等离子系统处理后烟道、2#等离子系统处理后烟道的非甲烷总烃符合《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 27632-2011)表 5 轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置标准限值。
		二硫化碳	4.2kg/h (H25m)	经监测，该项目 RTO 处理系统后烟道、1#等离子系统处理后烟道、2#等离子系统处理后烟道的二硫化碳和臭气浓度均符合《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表 2 标准限值要求
	《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-1993)表 2 标准	臭气浓度	6000 (无量纲) (H25m)	
备注	监测结论所引用的监测数据见编号为 HB60222000360 报告中表 6-1 至表 6-5 所示。			

贵州博联检测技术股份有限公司